

***VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR.206 ŠILUTĖ -
RUSNĖ RUOŽO NUO 0,303 IKI 2,06 KM KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS. ŽELDINIŲ,
AUGANČIŲ PRIE LIETUVININKŲ G. 38, RUSNĖS G. 1 IR
RUSNĖS G. 2 BŪKLĖS VERTINIMAS IR EKSPERTIZĖ***




Parengė

RITA GOLIAKOVIENĖ

Želdynų ir želdinių nepriklausoma ekspertė

Atestato Nr. (26)-NŽE-15

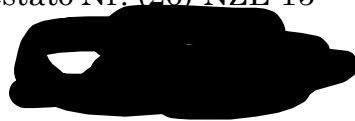

Klaipėda

2026-08-20

TURINYS

1. Aiškinamasis raštas.....	1-9 psl.
1.1. Situacija. Darbo tikslai.....	1 psl.
1.2. Medžių aprašas, fotofiksacija	1-7 psl.
1.3. Išvados. Įstatymų rinkinys, kuriais remiantis atliktas medžių vertinimas	8 psl.
1.4. Želdinių būklės vertinimo lentelė.....	9 psl.

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS


1.1. SITUACIJA. DARBO TIKSLAI

Želdinių būklės vertinimas atliekamas rengiant valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 0,303 iki 2,06 km kapitalinio remonto techninį darbo projektą. Ruožas prasideda ties įvažiavimu į Šilutės ligoninę, baigiasi už trišalės sankirtos, jungiančios nagrinėjamą ruožą ir rajoninį kelią Nr. 4239 Šlažai–Pagryniai. Dalis ruožo patenka į kultūros paveldą – Šilutės miesto istorinės dalies teritoriją. Želdinių būklės vertinimas atliekamas trijose Šilutės miesto dalyse; Lietuvininkų g. 38 (prie meno mokyklos – 3 medžiai), Rusnės g. 1 (prie miesto ligoninės – 9 medžiai) ir Rusnės g. 2 (miesto parke – 1 medis).

1.2. MEDŽIAI

Pagal AM nutarimus, saugotiniams priskiriami medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, toliau – medžiai ir krūmai valstybinėje ir savivaldybės žemėje:

- ažuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys ir miškinės kriaušės – didesnio kaip 12 cm skersmens;
- paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.

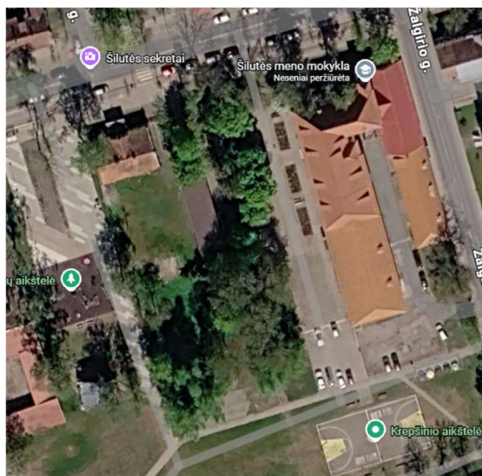


Lietuvininkų g. 38

Prie meno mokyklos esančiame žaliajame plote buvo apžiūrėti trys medžiai, keliantys nerimą miesto tvarkytojams: trapusis gluosnis, drebulė ir mažalapė liepa.

Trapusis gluosnis (*Salix fragilis*) (želdinių vertinimo lentelėje- **nr.1**) anksčiau buvęs nugenėtas iki stuobrio (gali būti ir ne vieną kartą), atsiauginęs naujas šakas, yra be pagrindinio kamieno. Per nugenėtas šakas ir kamieną puvinys jau baigia sunaikinti sveiką medieną. Medis dar žaliuoja, bet kamieno vidus jau išpuvęs, atsivėrę drevės, į kurias primetama šiukšlių, bet kada gali išlūžti nekonstruktyviai išaugę šakos. Kadangi medis auga centrinėje miesto dalyje, intensyviai žmonių lankomoje vietoje, tokių medžių reiktų pašalinti.

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 0,303 iki 2,06 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas. Želdinių, augančių prie Lietuvininkų g.38, Rusnės g.1 ir Rusnės g.2, būklės vertinimas ir ekspertizė.

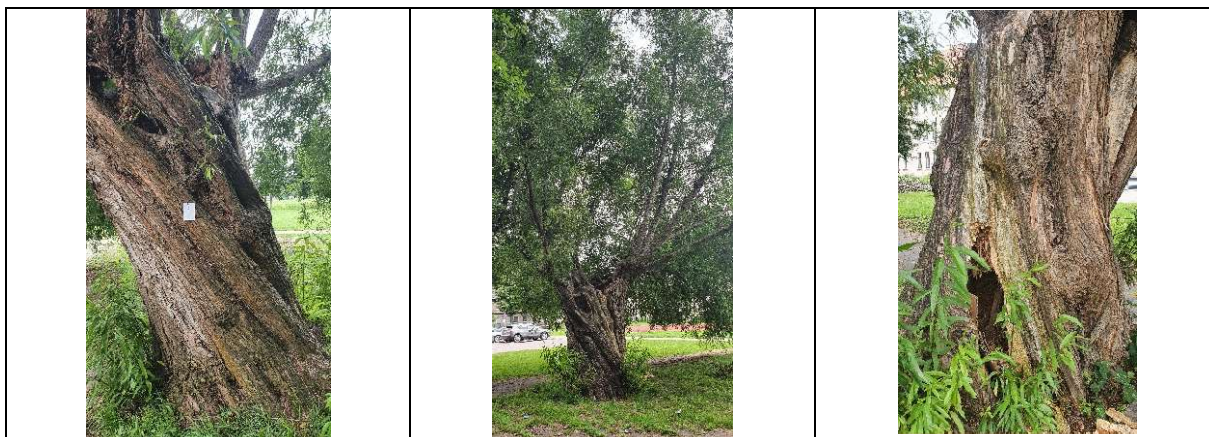

Drebulė (*Populus tremula*) (želdinių vertinimo lentelėje nr.2), Lietuvos Aplinkos ministerijos nėra priskirtas saugotinų medžių kategorijai, ne pats tinkamiausias medis miestų želdynuose, nors taršos valymo funkciją atlieka gerai. Medis labai greitai auga, bet ir greitai sensta, priaugina didelį lajos tūrį, bet labai plinta šaknų atžalom, iškilnoja takų dangas. Medžio būklė nėra bloga, bet jeigu miesto tvarkytojai nusprendė jį šalinti, galima tai ir atlikti, juolab, kad aplink medį keičiama danga. Aplinkui yra pakankamai vertingų medžių, kuriems atsivers platesnė erdvė tolesniam augimui.




Mažalapė (europinė) liepa (*Tilia cordata* (*T. x europaea*)) (želdinių vertinimo lentelėje nr.3). Netekusi savo charakteringos išvaizdos. Trijų metrų aukštyje buvo nugenėta iki stuobrio, atsiaugino naujas šakas, yra be pagrindinio kamieno. Nugenėjimo vietoje yra išsišakojusi į 8 šakas, kurios bet kada gali išlūžti, kamieno apačioje yra 38-40 cm gylio drevė (kamieno diametras 1,3m H-60 cm). Kamienne puviny s atsiranda nuo drastiško medžio nugenėjimo

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 0,303 iki 2,06 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas. Želdinių, augančių prie Lietuvininkų g.38, Rusnės g.1 ir Rusnės g.2, būklės vertinimas ir ekspertizė.

(kamieno, stambių šakų nupjovimo) kai medis jau nebegali užsigydyti tokių pažeidimų, nors ilgą laiką dar žaliuoja ir leidžia naujus ūglius. Kiek laiko jis bus stabilus, negalima pasakyti. Dabartiniu metu genimas tap pat netinkamai, paliekant lapuotos lajos tik pusę medžio aukščio, vietoje 2/3. Kadangi auga toje pačioje vietoje kaip ir nr.1, intensyviai žmonių lankomoje aplinkoje, gali kelti grėsmę žmonių saugumui.



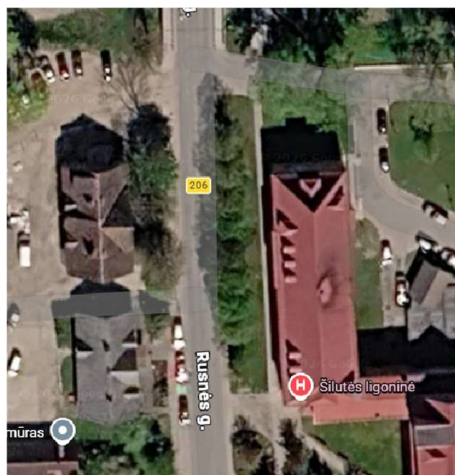

Rusnės g. 1

Prie Šilutės miesto ligoninės Rusnės g., dešimties metrų pločio žalioje juostoje, auga devynių **europinių liepų** eilė (želdinių vertinimo lentelėje nr.4-12). Liepos buvo nugenėtos prieš tris (ar pan.) dešimtmečius 3,5-4,5 m aukštyje, nupjaunant pagrindinį kamieną ir šakas. Medžiai iš miegančių pumpurų atsiaugino naują lają, bet per atvirus pjūvius puvinimo procesas prasidėjo. Dabar medžių kamienuose puviniai, vietomis atšokusi žievė, kai kuriuose jau formuojasi drevės, matomos kamienų dalys ir visai be žievės. Žiemos metu atsiveria visi medžiui padaryti pakenkimai. Liepos dar kurį laiką gyvuos su išoriškais mažai pastebimais defektais, ypač vasarą, kai lapija uždengia visas drevėtas šakas, bet niekad nesulauks tiek metų, kiek galėtų išgyventi pagal statistiką. Vieną liepą nr. 12 reiktų šalinti artimiausiu metu; pasvirusi, iškilęs šaknynas, drevės.


Liepų nr. 4-12 eilė	Nr.4	Nr.4 laja

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 0,303 iki 2,06 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas. Želdinių, augančių prie Lietuvininkų g.38, Rusnės g.1 ir Rusnės g.2, būklės vertinimas ir ekspertizė.

 Nr.5	 Nr.5 kamienas	 Nr.5 bežievė kamieno apačia
 Nr.6	 Nr.6 laja	 Nr.7
 Nr.7 laja	 Nr.8 kamienne formuojasi drevė	 Nr.8 laja, šakose drevės

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 0,303 iki 2,06 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas. Želdinių, augančių prie Lietuvininkų g.38, Rusnės g.1 ir Rusnės g.2, būklės vertinimas ir ekspertizė.

		
		
		
Nr.9	Nr.9 laja	Nr.10
Nr. 10 laja	Nr.11	Nr.11 laja
Nr.12	Nr.12 pasviręs kamienas	Nr.13 gudobelės žalitvorė

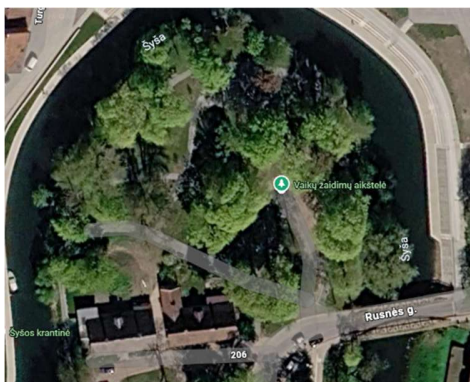

Rusnės g. 2

Miesto parko dalyje, netoli namo Rusnės g. 2, auga labai gražus senas **paprastasis klevas** (*Acer platanoides*) (želdinių vertinimo lentelėje – nr. 14). Medis yra per 150 metų amžiaus, 134 cm diametro 1,3m aukštyje, ~25m aukščio. Dviejų metrų aukštyje kamienas išsidalinęs į du kamienus. Deja, senokai, ~3,5m aukštyje išlūžus stambiai skeletinei šakai, paliktas atviras pažeidimas iššaukė kamieno puvinį. Dabar matomi išpuvę abu medžio kamienai – susiformavo 120cm gylio drevė. Netoli medžio, už 15-20m yra gyvenamasis namas. Gyventojai nerimauja, kad tokios būklės medis gali virsti ir kliudyti namą ir kiemą su visa jo įranga. Medį gal ir galima būtų dar palikti kokioje neutralioje miško parko vietoje, kur prieglaudą rastų gyvūnai, bet šiuo atveju, esant tokio dydžio drevi, ir prie gyvenamojo namo, medį reikia šalinti.

 Nr.14		
		

1.3. IŠVADOS

1. Tvarkomo kelio dalis patenka į kultūros paveldą – Šilutės miesto istorinės dalies teritoriją.
2. **Šalinti Lietuvininkų g. 38, prie meno mokyklos, 3 medžius** (medžių būklės vertinimo lentelėje pažymėtus **nr.1,2,3**)
3. *Liepų eilę (nr.4-12) prie ligoninės, Rusnės g.1, išsaugoti, pašalinant iš eilės medį nr. 12*, jeigu, tvarkant kelią, negresia kritiniai liepų šaknų pažeidimai: arti kamieno nebus kasamos gilios tranšėjos, labai pažeidžiant šaknis, kas gali labai destabilizuoti ir taip prastą medžių būklę. Tvarkyti medžių lajas, mažinant apimtis (patikėti tvarkymą arboristams).
4. **Šalinti Rusnės g. 2 adresu augantį paprastąjį klevą (nr. 14).**
5. Visų želdinių tvarkymą patikėti profesionaliems arboristams.

Želdinių vertinimas atliktas remiantis Aplinkos ministerijos išleistais įstatymais želdinių tvarkymui

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMAS (NR.XIII-2166) 2019. birželio 6d. (Redakcija 2025-02-010)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS nauja redakcija 2021-11-01 (Nr. XIV-199)

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5)

NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. KOVO 12 D. NUTARIMO NR. 206 „DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMAI SAUGOTINIEMS, PATVIRTINIMO IR MEDŽIŲ IR KRŪMŲ PRISKYRIMO SAUGOTINIEMS“ PAKĖITIMO 2021 m. gruodžio 22 d. Nr. 1101 Vilnius

DĖL ŽELDINIŲ APSAUGOS, VYKDANT STATYBOS DARBUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymas Nr. D1-193

1.4. ŽELDINIŲ BŪKLĖS VERTINIMO LENTELĖ

Medžių fizinė būklė įvertinta 5 balų skale (vadovaujantis želdinių atkuriamosios vertės įkainių 2 priedu)

1– gera, 2– patenkinama, 3 – nepatenkinama, 4 – bloga, 5 – žuvęs želdinys. Želdinių amžius ir aukštis duoti apytiksliai

Medžio Nr.	Augalo pavadinimas	Amžius	Aukštis m	Kamieno diametras 1,3m H cm	Fizinė būklė 1-5	Pastabos	Rekomendacijos tvarkymui
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Trapusis gluosnis - <i>Salix fragilis</i>	~80	16	140	4	Buvęs nugenėtas iki stuobrio, ataugęs kuokštine laja, visai išpuvęs kamienas. Neilgaamžis.	Šalinti
2	Drebulė - <i>Populus tremula</i>	50-60	20	67	2	Yra išlaužtų šakų. Nesaugotinas.	Šalinti
3	Mažalapė (europinė) liepa - <i>Tilia cordata (europaea)</i>	~60-70	17-18	60	2-3	Yra gili drevė (38cm gylio) kamieno apačioje. Kamieno puvinys	Šalinti
4	Mažalapė (europinė) liepa	~70	12-13	48	2-3	Buvę nugenėtos iki 3,5-4,5m H, ataugusi kuokštinė laja, be pagr. kamieno. Kamiene ir šakose daugybiniai puviniai, kai kur jau atšokusi žievė nuo kamieno. Vasarą, liepos sulapojusios, paslepia visus kamieno defektus kas matoma žiemos metu	Paliekamos, tvarkyti lają, stebėti jų būklę
5	Mažalapė (europinė) liepa	~70	12-13	52	2-3		
6	Mažalapė (europinė) liepa	~70	12-13	42	2-3		
7	Mažalapė (europinė) liepa	~70	12-13	42	2-3		
8	Mažalapė (europinė) liepa	~70	12-13	44	2-3		
9	Mažalapė (europinė) liepa	~70	12-13	42	2-3		
10	Mažalapė (europinė) liepa	~70	12-13	51	2-3		
11	Mažalapė (europinė) liepa	~70	12-13	43	2-3		
12	Mažalapė (europinė) liepa	~70	7-8	48	3-4	Pasvirusi, nupjauta viršūnė, iškilusios šaknys ant šaligatvio	Šalinti
13	Gudobelės žalitvorė		~1,5		2	Formuojama, auga po liepom nr. 4-12	
14	Paprastasis klevas - <i>Acer platanoides</i>	~150	23-25	134	3-4	Kamiene ~120cm gylio drevė, išvirtimo ant žmonių būsto grėsmė, auga parke tarp dangų	Šalinti